

塗装ができない屋根材 一覧表

屋根材名	メーカー	生産期間(推定含む)	塗装不可の主な理由
パミール	ニチハ	1996～2008年	層間剥離(ミルフィーユ状)で塗膜保持不可
レサス	ニチハ	2000年前後～2008年頃	強度不足・割れやすい(ノンアス初期)
シルバス	ニチハ	2000年前後～2008年頃	反り・割れが多く塗装不可
コロニアルNEO	クボタ(現ケイミュー)	2001～2008年	ノンアス初期で強度不足、洗浄で割れやすい
アーバニー／アーバニーグラスサ	クボタ(現ケイミュー)	1990年代後半～2008年頃	割れ・反りが多く塗装不可
ザルフ／ザルフグラスサ	クボタ(現ケイミュー)	2000年前後～2008年頃	反り・割れが多い
グリシェイドNEO	松下電工(現ケイミュー)	2000年前後～2008年頃	ノンアス初期で強度不足
セイバリーNEO	松下電工(現ケイミュー)	2000年前後～2008年頃	強度不足
エコ・シンプル	ニチハ	2000年代前半～2008年頃	割れ・反りが多い
ナチュラル	ニチハ	2000年代前半～2008年頃	割れ・反りが多い
セキスイかわらU(カワラU)	積水化学	1982～1999年	経年劣化で脆化・反り・割れ、塗装保持不可